



08F30-XMDC-KOSO DECAL STRIPE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 本製品は、本製品は、N-BOX SLASH (DBA-JF1・2-700、-900)専用部品です。
3. 本製品の加工、貼り付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00 (土日・祝日除く)】



TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 取付け部を十分に清掃してください。
2. 取付け部はイソプロピルアルコール等で充分脱脂してください。（ワックスの上からでは貼れません。）
3. ほこりのたたない場所で作業を行ってください。
4. 貼付け後24時間は、雨、水などで濡れないよう注意してください。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	RH-1, サイドストライプ	1
②	RH-2, サイドストライプ	1
③	RH-3, サイドストライプ	1
④	LH-1, サイドストライプ	1
⑤	LH-2, サイドストライプ	1
⑥	LH-3, サイドストライプ	1
⑦	FR-1, フードストライプ	1
⑧	RR-1, リヤドアストライプ	1
⑨	RR-2, リヤバンパストライプ	1

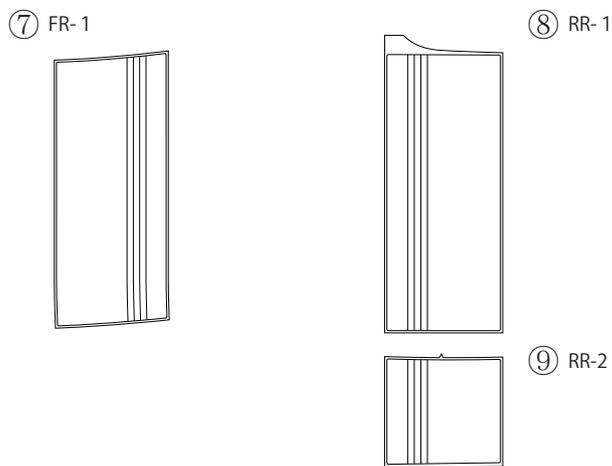
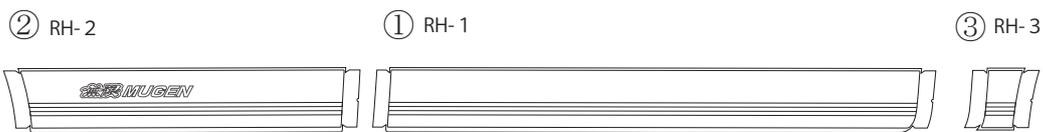


【必要工具】

- ・霧吹き（中性洗剤入り）
- ・スキージ
- ・イソプロピルアルコール

デカール ストライプの貼付け

- ①貼付け面をイソプロピルアルコールで脱脂をし、RH-1を位置基準AとBを合わせる。
- ②RH-1の離型紙を剥がし、ボディ及びストライプの糊面に霧吹きで石鹼水をかけて位置基準AとBを合わせて貼り付けます。

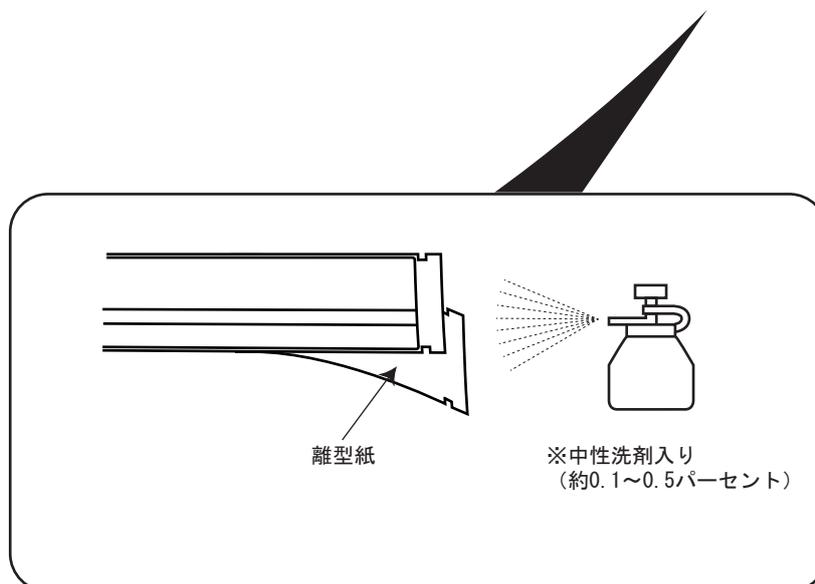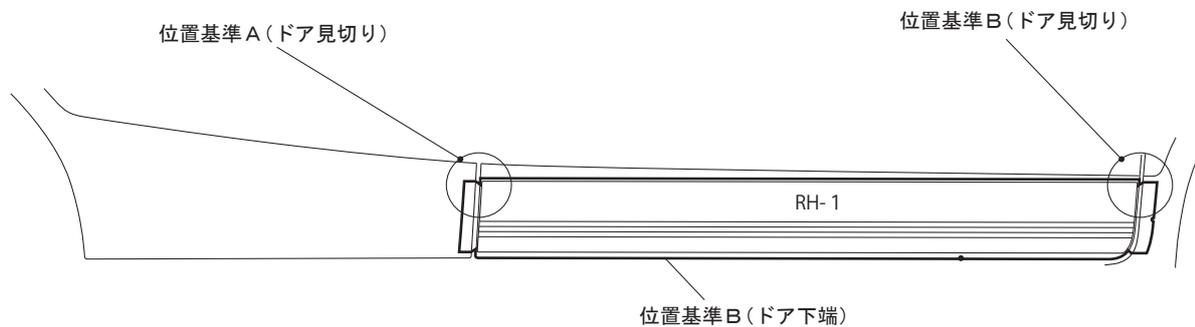


※離型紙を剥がす際に、接着面にはなるべく触れないよう、作業を行ってください。
触れると接着力が弱くなります。

※夏季、温度が高い場合は(30℃以上)は、多めに吹き付けてください。


※圧着の際は、圧着残しのないようにスキージをオーバーラップさせるように均一に
圧着してください。

※貼付け作業後、気泡があった場合まち針で穴をあけて、スキージや指で針先に向かって
完全に水滴を押し出してください。


- ③貼付けが完了後(水が抜けたら)10分程度時間をおいてアプリケーションを剥がしてRH-1の貼付けは完了です。

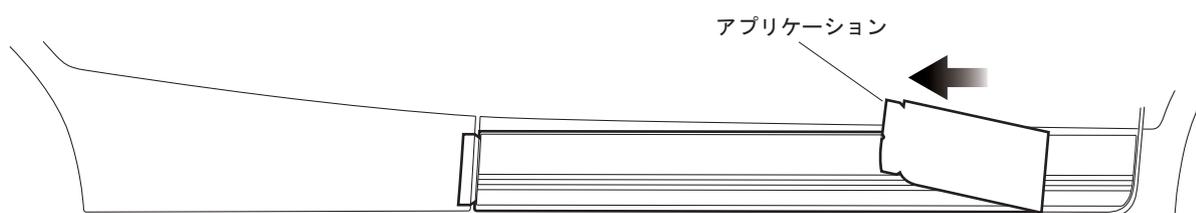

- ④貼付け面をイソプロピルアルコールで脱脂をし、RH-2を位置基準AとBを合わせて②、③の要領で貼り付ける。

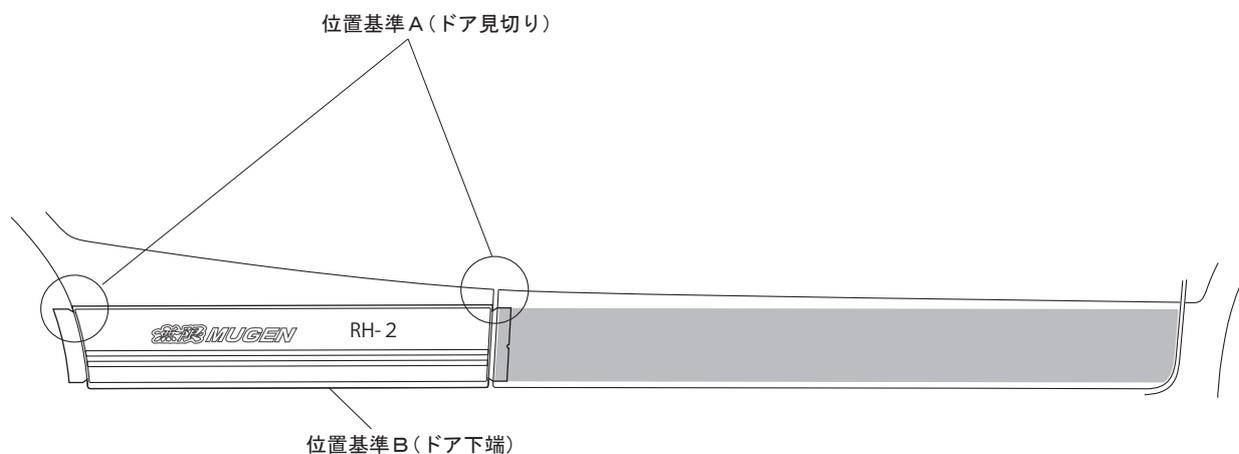


- ⑤貼付け面をイソプロピルアルコールで脱脂をし、RH-3を位置基準AとBを合わせて②、③の要領で貼り付ける。

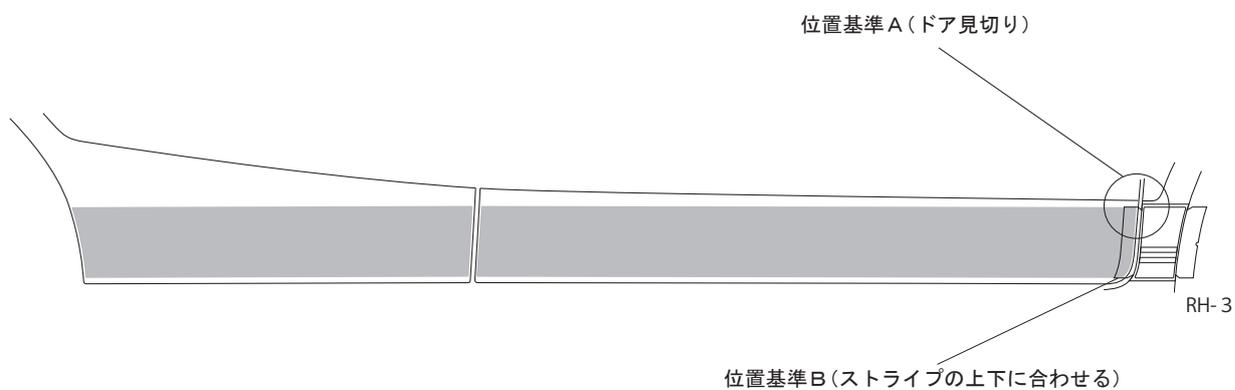


- ⑥LH側も同じ要領で貼り付ける。

⑦貼付け面をイソプロピルアルコールで脱脂をし、FR-1を型紙と位置基準AとBを合わせて②、③の要領で貼り付ける。

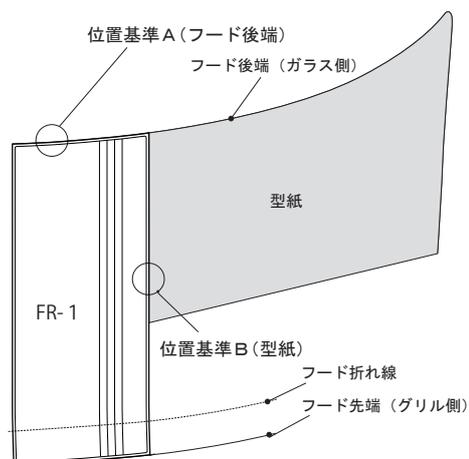

⑧リヤドアの貼付け面をイソプロピルアルコールで脱脂をし、RR-1を型紙と位置基準AとBを合わせて②、③の要領で貼り付ける。

⑨リヤバンパの貼付け面をイソプロピルアルコールで脱脂をし、RR-2を型紙と位置基準Cを合わせて②、③の要領で貼り付ける。

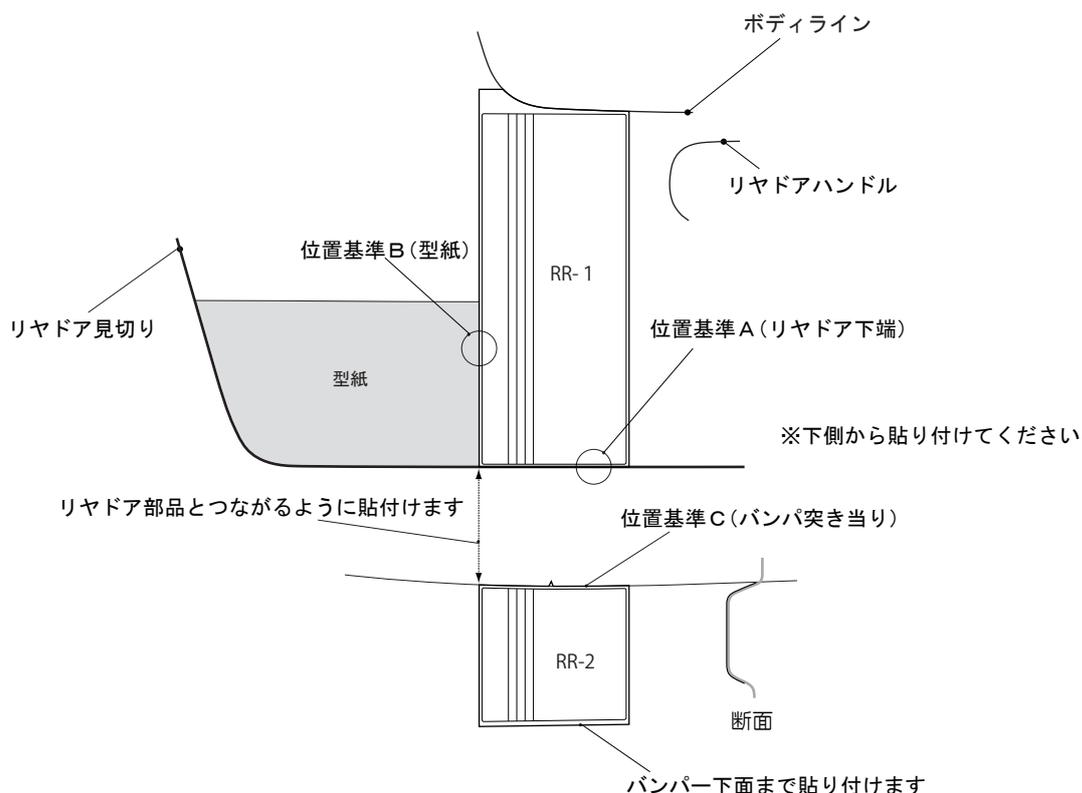

⑩取付け状態が完全か確認をし、貼付け後24時間は、雨、水などで濡れないよう注意してください。